

DWT®

www.dwt-pt.com




STS05-55 DV

STS05-60 D

STS06-80 D

STS06-85 DV

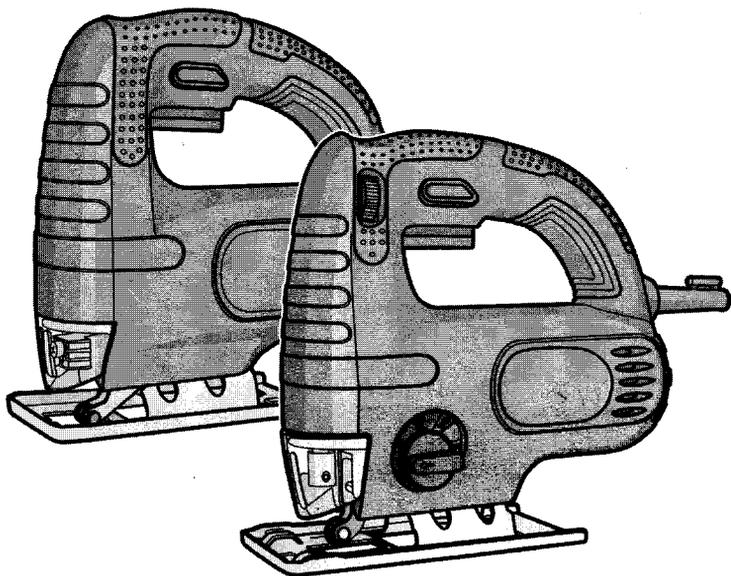

en Original instructions

fr Notice originale

ru Оригинальное руководство
по эксплуатации

ua Оригінальна інструкція з
експлуатації

kz Пайдалану нұсқаулығының
түпнұсқасы

ar دليل استعمال تاميلى



Технические характеристики электроинструментов

Электролобзик		STS05-55 DV	STS05-60 D	STS06-80 D	STS06-85 DV
Код электроинструмента	(127 В - 50/60 Гц) (230 В - 50/60 Гц)	742395 743552	742401 743669	742418 743676	744214 744245
Номинальная мощность	[Вт]	500	500	650	650
Выходная мощность	[Вт]	234	290	320	300
Сила тока при напряжении	127 В [А] 230 В [А]	4 2.2	4 2.2	4.7 2.8	5.4 2.8
Число ходов полного хода	[мм ³]	700-3000	3000	800-3000	700-3000
Длина хода пильного полотна	[мм] [дюймы]	18 45/64"	18 45/64"	20 25/32"	26 1-1/32"
Материальный год		•	—	•	•
Макс. наклон корпуса (вправо / влево)		45°/45°	45°/45°	45°/45°	45°/45°
Макс. режущая способность:					
- дерево	[мм] [дюймы]	55 2-11/64"	55 2-11/64"	80 3-5/32"	85 3-11/32"
- алюминий	[мм] [дюймы]	10 25/64"	5 13/64"	8 5/16"	20 25/32"
- сталь	[мм] [дюймы]	6 1/4"	4 5/32"	6 1/4"	10 25/64"
Вес	[кг] [фунты]	2 4.41	1.7 3.75	2 4.41	2.9 6.39
Класс безопасности		□ / II	□ / II	□ / II	□ / II
Звуковое давление	[dB(A)]	82,42	76,5	88,2	86,6
Акустическая мощность	[dB(A)]	93,4	87,5	99,2	99,6
Вибрация	[м/с ²]	3,23	1,3	1,8	12,5

Информация о шуме

Общая информация по технике безопасности



Носить приспособление для защиты органов слуха при уровне звукового давления свыше 85 dB(A).



Соответствует применимым нормам

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе "Технические характеристики электроинструмента" продукт отвечает всем соответствующим положениям Директив 2006/42/ЕС, включая их изменения, а также следующим нормам: EN 60745-1, EN 60745-2-11.

Директор

В.Кобзарь

Merit Link International AG
Швейцария
Stabio, 01.06.2016



ВНИМАНИЕ! Прочитайте все рекомендации. Нарушение нижеизложенных рекомендаций может повлечь за собой поражение электрическим током, быть причиной пожаров и / или серьезных травм. Термин "электроинструмент" встречающийся в данной инструкции, подразумевает электроинструмент оснащенный либо токоведущим кабелем, либо аккумуляторной батареей.

Рабочее пространство

- Содержите рабочее место в чистоте и обеспечьте хорошее освещение. Беспорядок на рабочем месте и недостаток освещения могут быть причинами несчастного случая.
- Не работайте электроинструментами во взрывоопасной среде, например, в присутствии паров

Русский

легковоспламеняющихся жидкостей или газов, частиц горючих веществ в виде пыли. При работе электроинструмента образуются искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.

- Не допускайте детей и посторонних наблюдателей в места, где ведутся работы электроинструментом. Посторонние люди могут отвлекать работающего, и он может утратить контроль над электроинструментом.

Рекомендации по электробезопасности

- Штепсельная вилка электроинструмента всегда должна подключаться к соответствующей розетке, это снижает риск поражения электрическим током. Не используйте адаптеры для штепсельных вилок, которые имеют заземляющий контакт.
- Избегайте контакта тела с заземленными предметами, такими как металлические трубы, радиаторы отопления, кухонные плиты и холодильники. Опасность поражения электрическим током возрастает, если тело работающего имеет контакт с заземленными предметами.
- Защищайте электроинструмент от влаги и дождя. Вода, попавшая внутрь электроинструмента, повышает риск поражения электрическим током.
- Не используйте токоведущий кабель в целях, для которых он не предназначен. Никогда не используйте кабель для переноски электроинструмента, подтягивания электроинструмента к себе, или для выключения электроинструмента рычагом за токоведущий кабель. Оберегайте токоведущий кабель от нагревания, нефтепродуктов, острых кромок или движущихся частей электроинструмента. Поврежденный или спутанный токоведущий кабель увеличивает опасность поражения электрическим током.
- При работах на открытом воздухе, используйте удлинительные кабели, предназначенные для наружных работ, это снизит опасность поражения электрическим током.
- **Предупреждение!** Никогда не прикасайтесь к открытым металлическим поверхностям редуктора, защитного кожуха и т.д., так как на металлические поверхности воздействуют электромагнитные волны и касание к ним может привести к травме или несчастному случаю.

Рекомендации по личной безопасности

- При работе с электроинструментом будьте внимательны и хорошо обдумывайте свои действия. Не пользуйтесь электроинструментами в случае если вы устали, или находитесь под воздействием наркотиков, алкоголя или медикаментов. Потеря внимания во время работы может быть причиной серьезных травм.
- Используйте индивидуальные средства защиты. Всегда носите защитные очки. В случаях, когда это необходимо, используйте респиратор, несколько защитных ботинок, защитный шлем, наушники. Использование средств индивидуальной защиты также снижает возможность получения травм.
- Избегайте случайного включения электроинструмента. Перед включением штепсельной вилки в розетку убедитесь, выключатель / выключатель находится в положении "выключено". При переноске электроинструмента следует уби-

рать пальцы с выключателя / выключателя, это снизит вероятность случайного включения.

- Перед включением, необходимо убрать из вращения частей электроинструмента все дополнительные ключи и приспособления. Ключ, оставленный во вращающейся части электроинструмента может быть причиной серьезных травм.
- Не прилагайте избыточных усилий, занимайте устойчивое положение и всегда сохраняйте равновесие, это поможет сохранять контроль над электроинструментом.
- Не носите просторную одежду или свисающие украшения. Оберегайте волосы, части одежды и перчатки от движущихся частей электроинструмента.
- Если электроинструмент оборудован устройством для сбора пыли, убедитесь в том, что это устройство подключено и правильно используется. Использование таких устройств снижает концентрацию пыли на рабочем месте.
- **ВНИМАНИЕ!** Электроинструмент создает во время работы электромагнитное поле. При некоторых обстоятельствах, это поле может оказывать отрицательное влияние на активные или пассивные медицинские имплантаты. Чтобы уменьшить риск причинения серьезного вреда здоровью или травмы со смертельным исходом людям с медицинскими имплантатами, перед началом эксплуатации электроинструмента, рекомендуется проконсультироваться с врачом и производителем медицинского имплантата.

Использование и обслуживание электроинструмента

- Запрещается использовать электроинструмент лицам (включая детей) с пониженным физическими, чувствительными или умственными способностями, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании электроинструмента лицом, ответственным за их безопасность.
- Не перегружайте электроинструмент. Используйте электроинструмент только для работ, для которых он предназначен, это будет безопаснее и даст лучшие результаты.
- Не работайте электроинструментом с неисправным выключателем / выключателем. Электроинструмент, включение / выключение которого не может контролироваться, представляет опасность и должен быть немедленно отремонтирован.
- Извлекайте штепсельную вилку из розетки перед проведением регулировочных работ, замены принадлежностей, а также при хранении электроинструмента. Это снижает риск случайного включения электроинструмента.
- Храните электроинструмент вдали от детей и не позволяйте персоналу, не знакомым с этой инструкцией или не имеющим опыта работы использовать электроинструмент, в руках не опытного пользователя он может представлять опасность как для него самого, так и для окружающих.
- Следите за состоянием электроинструмента. Проверяйте осевое биение и надежность соединения подвижных деталей, а также любые неисправности, которые могут вывести электроинструмент из строя. Многие несчастные случаи возникают из-за плохого состояния электроинструмента.

- Режущие инструменты должны содержаться в чистоте и быть хорошо заточенными. Правильно установленные режущие инструменты с острыми режущими кромками уменьшают возможность заклинивания и облегчают управление электроинструментом.

- Используйте электроинструмент и принадлежности в соответствии с рекомендациями, изложенными в данной инструкции. Используйте рекомендации при работе для данного типа электроинструмента с учётом условий эксплуатации и выполняемой работы.

- Не допускайте замасливания рукояток - они всегда должны быть сухими и чистыми.

- Обратите внимание, что во время использования электроинструмента необходимо правильно держать вспомогательную ручку, которая помогает контролировать электроинструмент. Правильное удержание электроинструмента уменьшает риск возникновения несчастных случаев или получения травм.

Обслуживание электроинструмента

- Обслуживание Вашего электроинструмента должно производиться квалифицированными специалистами с использованием рекомендованных запасных частей. Это дает гарантию, того что безопасность Вашего электроинструмента будет сохранена.
- Соблюдайте инструкции по смазке, а также рекомендации по замене аксессуаров.

Указания по технике безопасности

- Используйте только острые, не имеющие дефектов пыльные полотна. Треснутые, погнутые или затупленные пыльные полотна необходимо заменить.

- Необходимо жестко фиксировать пыльное полотно в держателе. Периодически производите проверку фиксации пыльного полотна.

- При распиловке, опорная плита электроинструмента должна прилегать к распиливаемому материалу всей плоскостью.

- Начинать работу только после того, как пыльное полотно достигнет максимального числа ходов.

- Перед началом работы удостоверьтесь, что пыльное полотно не будет касаться посторонних предметов (например, рабочего верстака и т.п.).

- Перед началом работы удалите из распиливаемой заготовки металлические объекты (гвозди, шурупы, петли и т.п.).

- При выполнении разрезов в стенах или перегородках необходимо выявить расположение скрытой электропроводки, водопроводных и газовых труб. При повреждении электропроводки или бытовых коммуникаций возможны тяжелые последствия для жизни и здоровья работающего.

- Если по плану работы избежать повреждения электропроводки невозможно, то ее необходимо обесточить.

- Избегайте остановки двигателя электроинструмента под нагрузкой.

- При работе, следите за положением токоведущего кабеля (он всегда должен находиться позади электроинструмента). Не допускайте обматывания им ног или рук.

- Держите руки на безопасном расстоянии от движущихся частей электроинструмента.

- Пыль, образующаяся во время работы, может быть вредной для здоровья, легковоспламеняющейся или взрывоопасной, необходимо своевременно производить уборку рабочего места, и использовать средства индивидуальной защиты.

- При обработке мелких заготовок, собственноручно веса которых недостаточно для надежной фиксации, используйте зажимные приспособления.

- Запрещается обрабатывать заготовки содержащей асбест. Асбест является канцерогенным веществом.

- Если при работе, электроснабжение внезапно прервалось, немедленно переместите включатель / выключатель в положение "Выключено", чтобы предотвратить случайное включение электроинструмента.

- После выключения электроинструмента, пыльное полотно некоторое время продолжает перемещаться по инерции, поэтому откладывайте электроинструмент в сторону только после полной остановки пыльного полотна.

- Категорически запрещается замедлять перемещение пыльного полотна по инерции, прилагая усилие к его боковой поверхности.


- При работе пыльное полотно сильно нагревается, не прикасайтесь к нему до его охлаждения.

Символы, используемые в инструкции

В руководстве по эксплуатации используются нижеприведенные символы, запомните их значение. Правильная интерпретация символов поможет использовать электроинструмент правильно и безопасно.


Символ

Значение

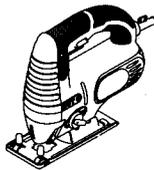

Электробезопасность

Участки, обозначенные серым цветом мягкая накладка (с изолированной поверхностью).

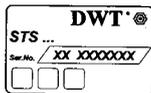

Наклейка с серийным номером:

STS ... - модель;
XX - дата производства;
XXXXXXXX - серийный номер.



Ознакомьтесь со всеми указаниями по технике безопасности и инструкциями.



Носите защитные очки.

Символ	Значение
	Носите защитные наушники.
	Носите пылезащитную маску.
	Отключайте электроинструмент от сети перед проведением монтажных и регулировочных работ.
	Направление движения.
	Направление вращения.
	Заблокировано.
	Разблокировано.
	Двойная изоляция / класс защиты.
	Внимание. Важная информация.
	Знак, удостоверяющий, что изделие соответствует основным требованиям директив ЕС и гармонизированным стандартам Европейского Союза.
	Полезная информация.
	Носите защитные перчатки.
	Во время работы удаляйте образующуюся пыль.
	Маятниковый ход отключен.
	Первая ступень маятникового хода.

Символ	Значение
	Вторая ступень маятникового хода.
	Третья ступень маятникового хода.
	Форма хвостовика пыльного полотна T-типа.
	Не выбрасывайте электроинструмент в бытовой мусор.

Назначение электроинструмента DWT

Электролобзики предназначены для пиления дерева, пластмассы, алюминия и др. материала (см. рекомендации по использованию пыльных полотен). Пиление может производиться по прямой линейной или криволинейной траекториям, возможность наклона корпуса электроинструмента позволяет выполнять наклонные пропилы

Элементы устройства электроинструмента

- 1 Регулятор числа ходов
- 2 Включатель / выключатель
- 3 Кнопка блокировки включателя / выключателя
- 4 Вентиляционные отверстия
- 5 Зажимной болт *
- 6 Защита от прикосновения к пыльному полотну
- 7 Направляющий ролик
- 8 Кожух
- 9 Регулятор маятникового хода
- 10 Опорная плита
- 11 Патрубок *
- 12 Пыльное полотно *
- 13 Переходник для подключения пылесоса *
- 14 Ключ шестигранный *
- 15 Центровочный штифт *
- 16 Направляющая для кругового / параллельного пиления *
- 17 Зажимной рычаг
- 18 Болт
- 19 Пилкодержатель
- 20 Фиксатор *
- 21 Болт крепления опорной плиты
- 22 Шкала

* Принадлежности

Перечисленные, а также изображенные принадлежности, частично не входят в комплект поставки.

Монтаж и регулировка элементов электроинструмента

Перед проведением всех процедур электроинструмент обязательно отключить от сети.



Монтаж / демонтаж / настройка некоторых элементов аналогична для всех моделей электроинструментов, в этом случае на пояснительном рисунке конкретная модель не указывается.



Выполняя монтажные операции, не прилагайте избыточного усилия при затяжке крепежных элементов, чтобы не повредить резьбовые соединения.

Установка / извлечение пыльного полотна (см. рис. 1-4)



Вследствие длительного использования пыльное полотно 12 может сильно нагреться, а острые режущие кромки могут поранить пользователя, поэтому всегда используйте защитные перчатки при установке / извлечении пыльного полотна 12.

Внимание: при установке пыльного полотна 12 соблюдайте следующие правила:

- зубья пыльного полотна 12 должны быть обращены вперед;
- выступы на хвостовике пыльного полотна 12 должны упираться в штифтодержатель 19;
- пыльное полотно 12 должно обязательно попадать в проточку направляющего ролика 7.

[STS05-55 DV, STS05-60 D, STS06-80 D]

- Переместите кожух 8 вверх (для STS05-55 DV).
- Ослабьте при помощи шестигранного ключа 14 два болта 18 (см. рис. 1-3).
- Установите или извлеките пыльное полотно 12.
- Затяните при помощи шестигранного ключа 14 два болта 18.
- Переместите кожух 8 вниз (для STS05-55 DV).

[STS06-85 DV]

- Переместите кожух 8 вверх (см. рис. 4).
- Ослабьте при помощи шестигранного ключа 14 болт 18.
- Установите или извлеките пыльное полотно 12.
- Затяните при помощи шестигранного ключа 14 болт 18.
- Переместите кожух 8 вниз.

Монтаж / демонтаж переходника для подключения пылесоса (см. рис. 5-6)

[STS05-55 DV]

- При установке переходника 13 совместите выступы на переходнике 13 с пазами внутри патрубка 11, вставьте переходник 13 в патрубок 11 и проверните его, как показано на рисунке 5.

- При съеме переходника 13 проверните его как показано на рисунке 5 и извлеките из патрубка 11.

[STS05-60 D, STS06-80 D]

- При монтаже установите патрубок 13 в отверстие опорной плиты 10, как показано на рисунке 6. Фиксатор 20 на патрубке должен защелкнуться.
- При демонтаже нажмите на фиксатор 20 и извлеките патрубок 13 из отверстия опорной плиты 10.

Монтаж / демонтаж / настройка направляющей для параллельного / кругового пиления, а также центровочного штифта (см. рис. 7-9)

[STS05-55 DV, STS06-80 D, STS06-85 DV]

- Монтаж / демонтаж / настройку направляющей 16 производите как показано на рис. 7-8.
- Монтаж / демонтаж центровочного штифта 15 производите как показано на рис. 9.

Ввод в эксплуатацию электроинструмента

Убедитесь в том, что имеющееся напряжение в сети соответствует данным, указанным на приборном щитке электроинструмента.

Включение / выключение электроинструмента

Кратковременное включение / выключение

Для включения нажмите включатель / выключатель 2, для выключения - отпустите.

Включение на длительное время / выключение

Включение:

Нажмите включатель / выключатель 2 и зафиксируйте его положение фиксатором включателя / выключателя 3.

Выключение:

Нажмите и отпустите включатель / выключатель 2.



Отсасывание пыли снижает концентрацию пыли в воздухе, препятствует ее накоплению на рабочем месте. При длительной обработке дерева или во время обработки материалов, дающих вредную для здоровья пыль, электроинструмент следует подключить к подходящему внешнему вытяжному устройству.

Регулятор числа ходов

[STS05-55 DV, STS06-80 D, STS06-85 DV]

При помощи регулятора числа ходов 1, можно выбрать необходимое число ходов пыльного полотна 12 (в том числе и в процессе работы).

Русский

- Нажмите включатель / выключатель **2** и зафиксируйте его положение фиксатором включателя / выключателя **3**.
- Установите нужное число ходов пильного полотна **12**, перемещая регулятор **1**.

- **1-2 (низкое число ходов)** - устанавливайте при распиловке твердых и плотных материалов (нелегированная сталь, цветные металлы и их сплавы и т.п.);
- **3 (среднее число ходов)** - устанавливайте при распиловке менее твердых материалов (пластик, фанера, древесностружечные плиты, древесина твердых пород и т.п.);
- **4-5 (высокое число ходов)** - устанавливайте при распиловке мягких материалов (мягкие породы древесины, изоляционные материалы и т.п.).

i После установки числа ходов пильного полотна **12** рекомендуется произвести пробный пропил на ненужном куске заготовки (из того же материала, что и обрабатываемая заготовка).

При продолжительной работе с низким числом ходов необходимо охладить электроинструмент, в течение 3 минут, для этого установите максимальное число ходов и оставьте электроинструмент работать на холостом ходу.

Регулятор маятникового хода

[STS05-55 DV, STS06-80 D, STS06-85 DV]

Маятниковый ход позволяет подобрать оптимальный режим пиления (скорость подачи, внешний вид пропила и т.д.) для обрабатываемого материала.

При каждом движении вниз пильное полотно **12** отводится от заготовки; благодаря этому улучшается выброс опилок, уменьшается нагревание и увеличивается срок службы пильного полотна **12**. Одновременно, благодаря уменьшению необходимого усилия подачи, обеспечивается режим работы, не ведущий к утомлению работающего.

Изменять ступень маятникового хода можно, не выключая электроинструмент. Регулятор **9** позволяет устанавливать четыре ступени маятникового хода:

-   Ступень 0:
Отсутствие маятникового хода;
-   Ступень I:
Малый маятниковый ход;
-   Ступень II:
Средний маятниковый ход;
-   Ступень III:
Большой маятниковый ход.

При выборе ступени маятникового хода следует учитывать следующие рекомендации:

- выбирайте минимальную ступень маятникового хода или отключайте маятниковый ход, если требуется точная и чистая кромка пропила;
- отключайте маятниковый ход при обработке тонких материалов (листовой металл, листовая пластик и т.п.) или при обработке твердых материалов (нелегированная сталь, цветные металлы и т.п.);
- устанавливайте максимальный маятниковый ход при распиловке мягких материалов (мягкие породы древесины и т.п.) - скорость выполнения работы, в этом случае будет выше, но качество кромки пропила может ухудшиться.



После установки маятникового хода рекомендуется произвести пробный пропил на ненужном куске заготовки (из того же материала, что и обрабатываемая заготовка).

Защита от прикосновения к пильному полотну

Защита предотвращает случайное прикосновение к пильному полотну **12**, это повышает безопасность выполнения работ.

Рекомендации при работе электроинструментом

Выбор пильного полотна



Во всех моделях электролобзика могут использоваться пильные полотна **12** T-типа.

Перед началом работы выберите такой тип пильного полотна **12**, который наилучшим образом подходит к распиливаемому материалу (режиму пиления или качеству кромки пропила). Нумерация пильного полотна указано на упаковке, вы также можете получить консультацию у продавца.

Общие рекомендации при распиловке



Перед началом работы произведите пробный пропил на ненужном куске заготовки (из того же материала, что и обрабатываемая заготовка), чтобы убедиться в правильности выбора пильного полотна **12**, числа ходов и маятникового хода.

- Убедитесь, что заготовка надежно зафиксирована, и из нее удалены металлические предметы (гвозди, шурупы и т.п.).
- Включите электроинструмент до того, как пильное полотно **12** коснется заготовки. Не прилагайте избыточного усилия, для выполнения операции требуется некоторое время. Избыточное усилие не ускорит процесс выполнения работы, но перегрузит электроинструмент.
- Если зубья пильного полотна **12** слишком крупные для выбранной заготовки (признаками этого являются повышенная вибрация электроинструмента, а также расщепления и сколы на обрабатываемой поверхности) немедленно выключите

электроинструмент и замените пыльное полотно **12** подходящим.

• Если при работе произошло заклинивание пыльного полотна **12**, немедленно выключите электроинструмент и попытайтесь расширить пропил, после чего аккуратно извлеките пыльное полотно **12** из пропила.

• После окончания распиловки сначала выключите электроинструмент, а затем выньте пыльное полотно **12** из пропила.



При распиловке некоторых материалов (например, металлов) возможно сильное нагревание пыльного полотна **12, поэтому рекомендуется применять охлаждающие или смазывающие вещества, вводя их непосредственно в место контакта пыльного полотна **12** и заготовки.**

Пиление погружением (см. рис. 10)



Пиление погружением может выполняться только при распиловке мягких материалов, например - дерева, гипсокартона и т.п. Этот прием работы позволяет выпиливать отверстия без предварительного сверления - пыльное полотно **12 само прорезает заготовку насквозь. Выполнение этого вида работы требует определенного навыка и возможно при использовании коротких пыльных полотен **12**.**

• Установите электроинструмент на переднюю кромку опорной плиты **10** (см. рис. 10) и включите его. Прижимая электроинструмент к заготовке, медленно погружайте пыльное полотно **12** в заготовку.

• После того, как пыльное полотно **12** прорезало заготовку насквозь, установите электроинструмент в нормальное рабочее положение, и продолжите пиление по размеченной линии.

Пиление при помощи направляющей для кругового / параллельного пиления

Пиление по окружности (см. рис. 11)

[STS05-55 DV, STS06-80 D, STS06-85 DV]

Направляющая для кругового / параллельного пиления **16** позволяет также производить пиление по окружности заданного радиуса.

• Произведите разметку окружности, по которой планируется производить пиление, и просверлите отверстие в ее центре (диаметр отверстия должен быть равен диаметру центровочного штифта **15**).

• Если пиление начинается не с края заготовки, то просверлите отверстие, с которого будет начинаться пиление, как показано на рисунке 11 (диаметр отверстия должен превышать ширину используемого пыльного полотна **12**).

• Ослабьте зажимные болты **5** (для модели STS06-85 DV - один болт **5**).

• Переверните направляющую для кругового / параллельного пиления **16** и установите в положение, показанном на рисунке 11.

• Установите электроинструмент в положение, с которого будет начинаться пиление. Если пи-

ление будет начинаться не с края заготовки, то вставьте пыльное полотно **12** в отверстие, с которого будет начинаться пиление.

• Установите радиус окружности, по которой будет производиться пиление, для этого перемещайте направляющую для кругового / параллельного пиления **16** до тех пор, пока отверстие для центровочного штифта **15** не совпадет с центральным отверстием окружности.

• Установите центровочный штифт **15** в направляющую для кругового / параллельного пиления **16** и одновременно в центральное отверстие окружности.

• Затяните зажимные болты **5** (для модели STS06-85 DV - один болт **5**), зафиксировав положение направляющей для кругового / параллельного пиления **16**.

• Произведите пиление, перемещая одной рукой электроинструмент по размеченной окружности, а другой удерживая центровочный штифт **15**.



При пилении по окружности или по криволинейным траекториям используйте узкие пыльные полотна **12, это даст лучшие результаты и облегчит выполнение работы.**

Прямолинейное пиление (см. рис. 12-13)

[STS05-55 DV, STS06-80 D, STS06-85 DV]

Направляющая для кругового / параллельного **16** позволяет производить пиление вдоль существующей прямой кромки заготовки, а также производить нарезание одинаковых по ширине полос (см. рис. 12).

• Ослабьте зажимные болты **5** (для модели STS06-85 DV - один болт **5**).

• Установите направляющую кругового / параллельного пиления **16** (см. рис. 12).

• Установите желаемое расстояние пиления.

• Затяните зажимные болты **5** (для модели STS06-85 DV - один болт **5**), зафиксировав положение направляющей для кругового / параллельного пиления **16**.

• Произведите пиление, прижимая направляющую кругового / параллельного пиления **16** к боковой грани заготовки.



Подобных результатов можно добиться, если при помощи струбцин закрепить на обрабатываемой заготовке доску, и использовать ее в качестве вспомогательного упора. Произведите пиление, перемещая электроинструмент вдоль этого упора, прижимая боковую поверхность опорной плиты **10 к боковой поверхности доски (см. рис. 13).**

Выполнение наклонных пропилов (см. рис. 14-15)

Конструкция электроинструмента позволяет производить наклонные пропилы за счет возможности наклона корпуса электроинструмента. На опорную плиту **10** электроинструмента нанесена шкала **22** с указанием углов наклона корпуса электроинструмента (разметка через 15°). Воз-

можно установка любого угла наклона корпуса электроинструмента (в пределах указанных в таблице технических данных) при использовании дополнительных измерительных инструментов.

[STS05-55 DV, STS05-60 D, STS06-80 D]

- Ослабьте болты **21** при помощи шестигранного ключа **14** (см. рис. 14).
- Сместите опорную плиту **10** назад или вперед (в зависимости от установленного ранее угла наклона корпуса) и установите желаемый угол наклона корпуса, согласно показаниям шкалы **22** или показаниям дополнительного мерительного инструмента.
- Затяните болты **21** при помощи шестигранного ключа **14**.
- Произведите пиление, как описано выше.

[STS06-85 DV]

- Ослабьте рычаг **17** (см. рис. 15).
- Сместите опорную плиту **10** назад и установите желаемый угол наклона корпуса, согласно показаниям шкалы **22** или показаниям дополнительного мерительного инструмента.
- Затяните рычаг **17**.
- Произведите пиление, как описано выше.

Обслуживание / Информационная электроинструмента

Перед проведением всех процедур электроинструмент обязательно отключить от сети.

Чистка электроинструмента

Обязательным условием для долгосрочной и безопасной эксплуатации электроинструмента

является содержание его в чистоте. Регулярно продувайте электроинструмент сжатым воздухом через вентиляционные отверстия **4**.

Послепродажное обслуживание

Ответы на вопросы по ремонту и обслуживанию вашего продукта вы можете получить в сервисных центрах. Информацию о сервисных центрах, схемы запчастей и информации по запчастям Вы можете найти по адресу www.dwt-pt.com.

Транспортировка электроинструментов

- Не допускайте падения упаковки, а также быстрое механическое воздействие на нее при транспортировке.
- При погрузке / разгрузке не используйте опасную технику, работающую по принципу замка упаковки.

Защита окружающей среды



Вторичное использование вместо устранения мусора!

Электроинструмент, дополнительная принадлежность и упаковку следует экологически чисто утилизировать.

В интересах чистой сортированной рециркуляции отходов детали из синтетических материалов и ответственно обозначены.

Настоящее руководство по эксплуатации не читано на бумаге, изготовленной из вторичных материалов без применения хлора.

Оговаривается возможность внесения изменений.

Русский